

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

此虚线框内不印刷

物料编码:

90540600449

标记处数 ECN 编号

设计

校对

审核

批准


日期

材质 70g 双胶纸
A5 SIZE

本零件须符合
东成环保要求

注意:

①制作过程中, 如需调整,
请与我司包装组沟通确认;
②图纸上红色框与红色@只作
为修改处标记, 勿印刷!

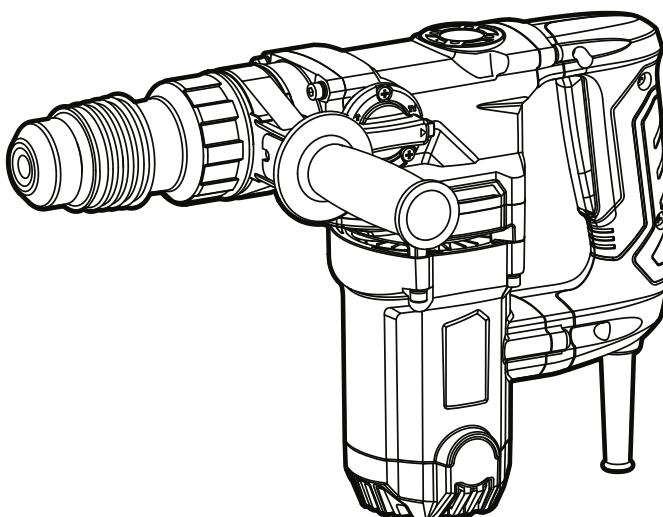

Двойная изоляция



● Изображения, рисунки и фотографии могут немного отличаться из-за постоянного улучшения продукта, см.
конструкцию вашего устройства.

KZC05-28

KZC05-28B

DCK

Перфоратор электрический

RU

RU

Перед использованием внимательно прочитайте и примите к сведению данную инструкцию.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, которые предоставляются вместе с этим электроинструментом. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (проводной) или от аккумулятора (беспроводной).

1) Безопасность рабочей зоны

- Поддерживайте чистоту и хорошее освещение в рабочей зоне. Загроможденные или темные участки становятся причиной несчастных случаев.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розеткам. Запрещается изменять вилку каким-либо образом. Не используйте адаптерные вилки с заземленными электроинструментами. Использование вилок в неизменном виде и соответствующих розеток снижает риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения

электрическим током, если ваше тело заземлено.

- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
 - Соблюдайте правила обращения с электрическим шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента от розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Использование поврежденных или запутанных шнуров повышает риск поражения электрическим током.
 - При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование шнура, подходящего для использования вне помещений, уменьшает риск поражения электрическим током.
 - Если необходимо работать с электроинструментом во влажном месте, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.
- ### 3) Личная безопасность
- Будьте осмотрительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Краткосрочное ослабление внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
 - Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Использование средств защиты, таких как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, в соответствующих условиях уменьшит количество несчастных случаев.
 - Предотвращайте непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику питания и (или) аккумуляторной батареи, поднятием или переноской инструмента. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания

- на электроинструменты с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
- г) **Снимите регулировочный или гаечный ключ перед включением электроинструмента.**
Если оставить гаечный или другой ключ, присоединенным к вращающейся части электроинструмента, это может привести к травме.
- д) **Не пытайтесь дотянуться до чего-либо.**
Всегда держите ноги в устойчивом положении и сохраняйте равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- е) **Одевайтесь подходящим образом.** Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
- ж) **Если предусмотрены устройства для подключения пылесборников для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** Использование пылесборника может уменьшить риски, связанные с пылью.
- з) **Не допускайте ситуаций, когда хорошее знание инструмента в результате его частого использования послужит основанием для того, чтобы вы расслабились и пренебрегли принципами безопасного использования инструментов.** Неосторожное действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.
- 4) **Использование электроинструмента и уход за ним**
- а) **Не применяйте силу к электроинструменту.** Используйте электроинструмент, подходящий для вашей задачи. Выбор подходящего электроинструмента позволяет сделать работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.
- б) **Не используйте электроинструмент, если он не включается и не выключается с помощью переключателя.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- в) **Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструментов отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, из электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- г) **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте лиц, не знакомых с электроинструментом или данными инструкциями, к работе с ним.** Электроинструменты представляют опасность в руках неподготовленных пользователей.
- д) **Выполняйте обслуживание электроинструментов и принадлежностей.** Проверьте наличие смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут оказывать влияние на работу электроинструмента. При наличии повреждений электроинструмент необходимо отремонтировать перед использованием. Причиной многих несчастных случаев становится ненадлежащее обслуживание электроинструментов.
- е) **Держите режущие инструменты заточенными и чистыми.** Правильно обслуживаемые инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью будут заедать, и их легче контролировать.
- ж) **Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящим инструкциями, принимая во внимание рабочие условия и работу, которую необходимо выполнить.** Использование электроинструмента для выполнения задач, для которых он не предназначен, может привести к опасной ситуации.
- з) **Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и обезжиренными.** Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.
- 5) **Сервисное обслуживание**
- а) **Сервисное обслуживание электроинструмента должно осуществляться квалифицированным специалистом с использованием только оригинальных запасных частей.** Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- Предупреждения по технике безопасности при работе с перфоратором**
- 1) **Инструкции по технике безопасности при выполнении всех операций**
- а) **При сверлении в ударном режиме используйте защитные наушники.** Высокий

рукоятки в ходе выполнения операций, при которых режущий инструмент может коснуться скрытой проводки или собственного шнура. В результате контакта режущей принадлежности или других частей инструмента с находящимся под напряжением проводом открытые металлические части электроинструмента оказываются под напряжением, что может привести к поражению пользователя электрическим током.

2)Инструкции по технике безопасности при использовании длинных буровых сверл с перфоратором

- а) Всегда начинайте сверлить на невысокой скорости, при этом кончик сверла должен находиться в контакте с заготовкой. При высоких скоростях сверло может изогнуться в случае вращения без контакта с заготовкой, что может привести к травме.
- б) Применяйте давление только по линии сверла, следя за тем, чтобы давление не было чрезмерным. Сверла могут изгибаться, приводя к поломке или утере контроля, что может привести к травме.

уровень шума может привести к повреждению органов слуха.

г) Используйте вспомогательную ручку, если она поставлена вместе с инструментом. Утрата контроля может привести к травме.

в) Держите инструмент за изолированную ручку.

Символ



ВНИМАНИЕ!



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать инструкцию по эксплуатации



Используйте защитные наушники



Двойная изоляция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данное изделие подходит для сверления, нарезания канавок, долбления и других операций с бетоном, камнем, кирпичными стенами и другими аналогичными материалами при обычных условиях окружающей среды.

Модель		KZC05-28	KZC05-28B
Номинальная мощность	Вт	1150	1150
Частота вращения шпинделя	об/мин	1100	1100
Частота ударов	уд/мин	5400	5400
Макс. сила удара	Дж	4,7	4,7
Масса нетто	кг	5,0	5,1

※ В связи с тем, что программа исследований и разработок продолжается, приведенные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


• Установка/снятие бурового сверла

Как показано на рисунке, сдвиньте скользящий зажим патрона назад, вставьте буровое сверло в направлении стрелки, медленно поверните сверло к верхней части квадратного отверстия скользящего зажима и вставьте до конца. Установив сверло на место, отпустите скользящий зажим, чтобы он вернулся в исходное положение. Установка бурового сверла завершена. Чтобы снять буровое сверло, выполните приведенную выше процедуру в обратном порядке.

Если патрон не вращается из-за скопления пыли, смажьте скользящий зажим.

ОСТОРОЖНО!


Перед установкой или снятием бурового сверла всегда проверяйте, чтобы инструмент был выключен и отсоединен от розетки.

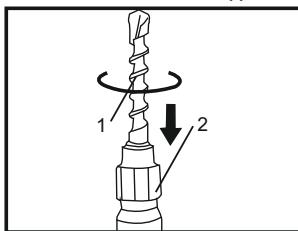

1. Буровое сверло
2. Скользящий зажим

• Установка пылесборника

Используйте пылесборник для сбора пыли и мусора и обеспечения комфорта при сверлении вертикальных отверстий (например, в потолке). Для этого прикрепите его к сверлу, как показано на рисунке. При использовании сверла с большим диаметром увеличьте центральное отверстие пылесборника.

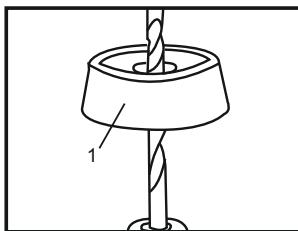

1. Пылесборник

• Сверление


Инструмент с установленным сверлом используется для сверления бетона, кафеля, плитки и т. д.

1. Поместите сверло в место, где необходимо просверлить отверстие, затем нажмите переключатель, чтобы запустить инструмент.
2. Не применяйте силу к инструменту. Для получения наилучших результатов достаточно

небольшого усилия.

ОСТОРОЖНО!


Во время начала сверления отверстия на инструмент/сверло воздействует огромная внезапная крутящая сила. Такая же сила возникает в случаях, когда отверстие заполняется осколками и обломками материала или при контакте сверла с арматурой в бетоне. Держите инструмент крепко обеими руками и всегда используйте вспомогательную ручку. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к потере контроля и потенциально серьезной травме пользователя.

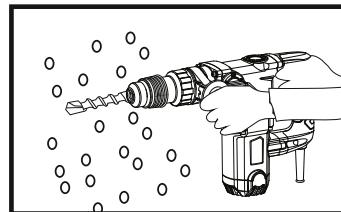

• Глубиномер

Порядок установки глубиномера показан на рисунке далее.

1. Ослабьте вспомогательную ручку и вставьте глубиномер в отверстие со стороны секции патрона.
2. Переместите глубиномер на нужную глубину и закрепите его, повернув вспомогательную ручку.

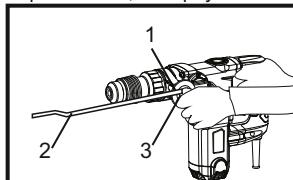

1. Установочное отверстие
2. Глубиномер
3. Вспомогательная ручка

• Использование переключателя

Чтобы запустить инструмент, просто потяните кнопку переключателя. Отпустите кнопку, чтобы остановить инструмент.

ОСТОРОЖНО!

Перед подключением инструмента всегда проверяйте, правильно ли срабатывает курковый переключатель и возвращается ли он в положение OFF (ВЫКЛ.) при отпускании.


• Коронка (для небольших нагрузок)

Отверстия большого диаметра можно сверлить с

помощью коронки
(для небольших нагрузок).


1. Установка коронки

- 1) Вкрутите коронку в хвостовик коронки, как показано на рисунке справа.
ОСТОРОЖНО!
Перед установкой коронки смажьте винтовую часть хвостовика коронки для облегчения извлечения в дальнейшем.

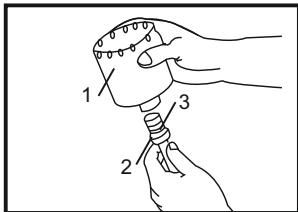


1. Коронка
2. Хвостовик коронки
3. Резьба

- 2) Установите хвостовик коронки в перфоратор (см. инструкции по установке сверла).

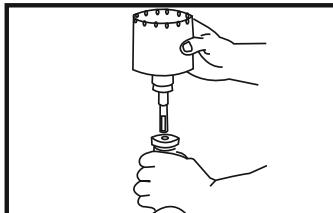

- 3) Вставьте центрирующий штифт в направляющую пластину до упора.
- 4) Установите направляющую пластину. При повороте вправо или влево направляющая пластина не выпадает из инструмента, даже если инструмент направлен вниз.

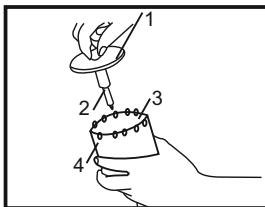


1. Направляющая пластина
2. Центрирующий штифт
3. Край коронки
4. Коронка

2. Сверление


- 1) Вставьте вилку в розетку.
- 2) Центрирующий штифт оснащен пружиной. Несильно прижмите коронку к поверхности стены или пола, чтобы вся коронка вошла в контакт с поверхностью, и начните сверление.
- 3) Когда коронка углубится на 5 мм, отверстие

можно считать намеченным. Снимите центрирующий штифт и направляющую пластину с коронки и продолжайте сверление.

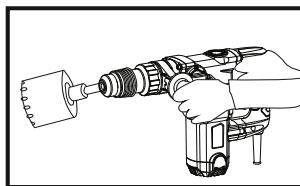

3. Снятие коронки


- 1) Удерживая инструмент вертикально, несколько раз запустите его в ударном режиме. Это приведет к ослаблению винта, и коронку будет легче извлечь.
- 2) Также можно снять хвостовик коронки с инструмента и, держа коронку одной рукой, сильно ударить по хвостовику молотком несколько раз. Это приведет к ослаблению винта, и коронку будет легче извлечь.

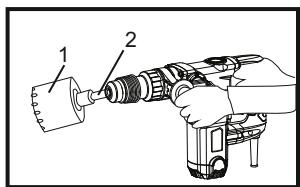

1. Коронка
2. Хвостовик коронки

• Режим разрушения (только модели Z1C-FF05-28B/AZC05-28B)

Для переключения в режим разрушения нажмите кнопку и поверните переключатель в положение, указанное на рисунке, показанное на рисунке.

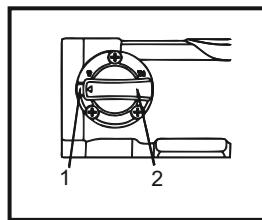

1. Кнопка
2. Переключатель рабочего режима

• Смазка

Инструмент необходимо смазывать для обеспечения надлежащей работы. В случае утечки смазки через ослабший винт сразу добавляйте необходимое количество смазки. Использование инструмента с недостаточным количеством смазки может привести к заклиниванию и уменьшению срока службы инструмента.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ОСТОРОЖНО!

Обязательно убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от розетки, перед его осмотром или обслуживанием.

• Осмотр бурового сверла

Затупившиеся буровое сверло снижает эффективность и вызывает перегрузку электродвигателя. Меняйте или точите сверла, когда они становятся тупыми.

• Осмотр крепежных винтов


Регулярно осматривайте все крепежные винты, следите за тем, чтобы они были надежно затянуты. При ослаблении винта его следует снова затянуть, чтобы избежать утечки смазки и несчастных случаев.

• Техническое обслуживание электродвигателя

Обмотка электродвигателя — это самое сердце электроинструмента. Чтобы не повредить и/или не намочить обмотку маслом или водой, соблюдайте должную осторожность.

• Замена угольных щеток

Угольная щетка является очень важной деталью. Регулярно снимайте и проверяйте угольные щетки. Замените их при износе до предельной отметки. Содержите угольные щетки в чистоте, чтобы они могли свободно скользить в держателях. Обе угольные щетки следует заменять одновременно. С помощью отвертки снимите крышку щетки, выньте изношенную угольную щетку и замените ее новой, а затем надежно затяните крышку щетки.

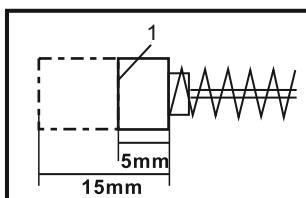

1. Предельная
отметка

※ Поврежденный шнур необходимо заменить специальным шнуром, приобретенным в авторизованном сервисном центре.


※ Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ изделия ремонт, иное техническое обслуживание и регулировку должны производить авторизованные центры с использованием оригинальных запасных частей.

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

DZC05-28/AZC05-28/KZC05-28


1	Передняя крышка	25	Поршень
2	Специальное разделительное кольцо	26	Соединительный шток в сборе
3	Держатель блокирующей втулки	27	Уплотнительное кольцо 55 × 2
4	Блокирующая втулка в сборе	28	Шайба 55,9 × 49,5 × 1,5
5	Стальной шарик 9/32"	29	Стопорное кольцо для отверстия 47
6	Втулка держателя	30	Подшипник скольжения
7	Уплотнительное кольцо (19,8 × 2,1)	31	Редуктор
8	Уплотнительное кольцо (11 × 1,9)	32	Уплотнительное кольцо (38 × 2)
9	Импульсный рычаг	33	Колпачок маслоналивного отверстия в сборе
10	Пружины	34	Уплотнительное кольцо 26 × 2
11	Втулка цилиндра	35	Пластмассовая перегородка
12	Болт с шестигранной головкой M5 × 15 (с плоской и пружинной шайбой)	36	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем с пружинной шайбой M4 × 12
13	Уплотнительное кольцо	37	Уплотнительное кольцо (32 × 2)
14	Шайба	38	Шестерня муфты в сборе
15	Стопорное кольцо для вала 35	39	Шариковый подшипник 627-2Z
16	Шариковый подшипник 6907-2RS (LFB)	40	Вал эксцентрика
17	Установочная втулка	41	Плоский ключ В4 × 12
18	Стальной шарик 5/16"	42	Шариковый подшипник 6202VV (LFB)
19	Цилиндр	43	Стопорное кольцо для отверстия 12
20	Плоский ключ В3 × 16	44	Разделительное кольцо
21	Кулачок перфоратора	45	Маленькая шестерня
22	Уплотнительное кольцо 22 × 3	46	Стопорное кольцо для вала 12
23	Коническое колесо шестерни	47	Шариковый подшипник 688ZZ (LFB)
24	Штифт поршня	48	Игольчатый подшипник НК0810

49	Уплотнительная прокладка	74	Защита шнура
50	Установочный штифт 3 × 12	75	Шнур 2 × 1 мм YCW
51	Средняя крышка	76	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST5 × 25
52	Уплотняющее кольцо корпуса 15 × 25 × 4,5	77	Вспомогательная ручка в сборе
53	Подшипник 6001X13-2RS	78	Специальная смазка
54	Якорь	79	Пылесборник
55	Шариковый подшипник 608VV	38-1	Коническая шестерня
56	Перегораживающая пластина	38-2	Шариковый подшипник 6002LLU
57	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,8 × 63	38-3	Шайба фрикционной муфты
58	Статор	38-4	Стальной шарик Ø 7/32"
59	Корпус двигателя	38-5	Большая шестерня
61	Болт с шестигранной головкой M5 × 50 (с плоской и пружинной шайбой)	38-6	Разделительное кольцо
62	Держатель щетки в сборе	38-7	Пружины фрикционной муфты
63	Угольная щетка	38-8	Специальная гайка
64	Крышка щетки		
65	Задняя крышка		
66	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 × 15		
67	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 × 17		
68	Ручка в сборе		
69	Конденсатор 0,33 мкФ		
70	Курковый переключатель (красный)		
71	Переключатель		
72	Маленький винт с плоской головкой с крестообразным шлицем M5 × 25 (с плоской и пружинной шайбой)		
73	Эластичная муфта		

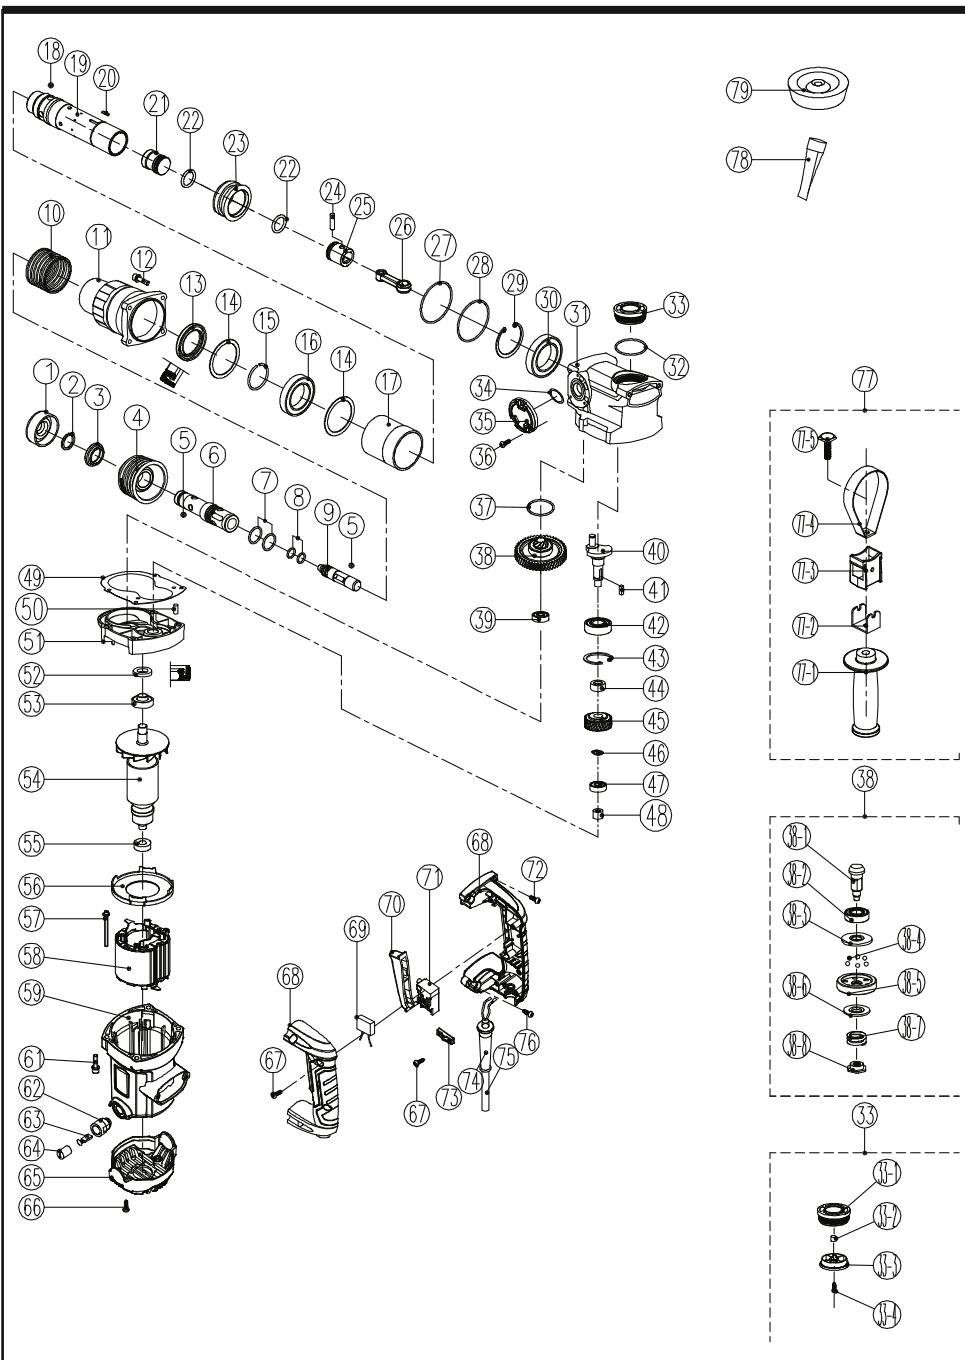

1	Передняя крышка	27	Штифт поршня
2	Специальное разделительное кольцо	28	Поршень
3	Держатель блокирующей втулки	29	Соединительный шток в сборе
4	Блокирующая втулка в сборе	30	Уплотнительное кольцо 55 × 2
5	Стальной шарик 9/32"	31	Шайба (55,9 × 49,5 × 1,5)
6	Втулка держателя	32	Стопорное кольцо для отверстия 47
7	Уплотнительное кольцо (19,8 × 2,1)	33	Подшипник скольжения
8	Уплотнительное кольцо (11 × 1,9)	34	Редуктор
9	Импульсный рычаг	35	Уплотнительное кольцо (38 × 2)
10	Пружины	36	Колпачок маслоналивного отверстия в сборе
11	Втулка цилиндра	37	Уплотнительное кольцо 26 × 2
12	Болт с шестигранной головкой M5 × 15 (с плоской и пружинной шайбой)	38	Регулятор в сборе
13	Сальник корпуса (34,3 × 51 × 6)	39	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем с пружинной шайбой M4 × 12
14	Шайба	40	Уплотнительное кольцо (32 × 2)
15	Стопорное кольцо для вала, 35	41	Шестерня муфты в сборе
16	Шариковый подшипник 6907-2RS (LFB)	42	Шариковый подшипник 627-2Z
17	Установочная втулка	43	Вал эксцентрика
18	Стальной шарик 5/16"	44	Плоский ключ В4 × 12
19	Цилиндр	45	Шариковый подшипник 6202VV (LFB)
20	Плоский ключ В3 × 16	46	Стопорное кольцо для отверстия 12
21	Пружинная шайба	47	Разделительное кольцо
22	Большая пружина	48	Маленькая шестерня
23	Кулачок перфоратора	49	Стопорное кольцо для вала 12
24	Уплотнительное кольцо 22 × 3	50	Шариковый подшипник 688ZZ (LFB)
25	Коническое колесо шестерни	51	Игольчатый подшипник НК0810
26	Стопорное кольцо для цилиндра	52	Уплотнительная прокладка

53	Установочный штифт 3 × 12	78	Шнур 2 × 1 мм YCW
54	Средняя крышка	79	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST5 × 25
55	Сальник корпуса (15 × 25 × 4,5)	80	Вспомогательная ручка в сборе
56	Подшипник 6001X13-2RS	81	Специальная смазка
57	Якорь	82	Пылесборник
58	Шариковый подшипник 608VV	41-1	Коническая шестерня
59	Перегораживающая пластина	41-2	Шариковый подшипник 6002LLU
60	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,8 × 63	41-3	Шайба фрикционной муфты
61	Статор	41-4	Стальной шарик Ø 7/32"
62	Корпус двигателя	41-5	Большая шестерня
64	Болт с шестигранной головкой M5 × 50 (с плоской и пружинной шайбой)	41-6	Разделительное кольцо
65	Держатель щетки в сборе	41-7	Пружины фрикционной муфты
66	Угольная щетка	41-8	Специальная гайка
67	Крышка щетки		
68	Задняя крышка		
69	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 × 15		
70	Винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4,2 × 17		
71	Ручка в сборе		
72	Конденсатор 0,33 мкФ		
73	Курковый переключатель (красный)		
74	Переключатель		
75	Маленький винт с плоской головкой с крестообразным шлицем M5 × 25 (с плоской и пружинной шайбой)		
76	Эластичная муфта		
77	Защита шнура		

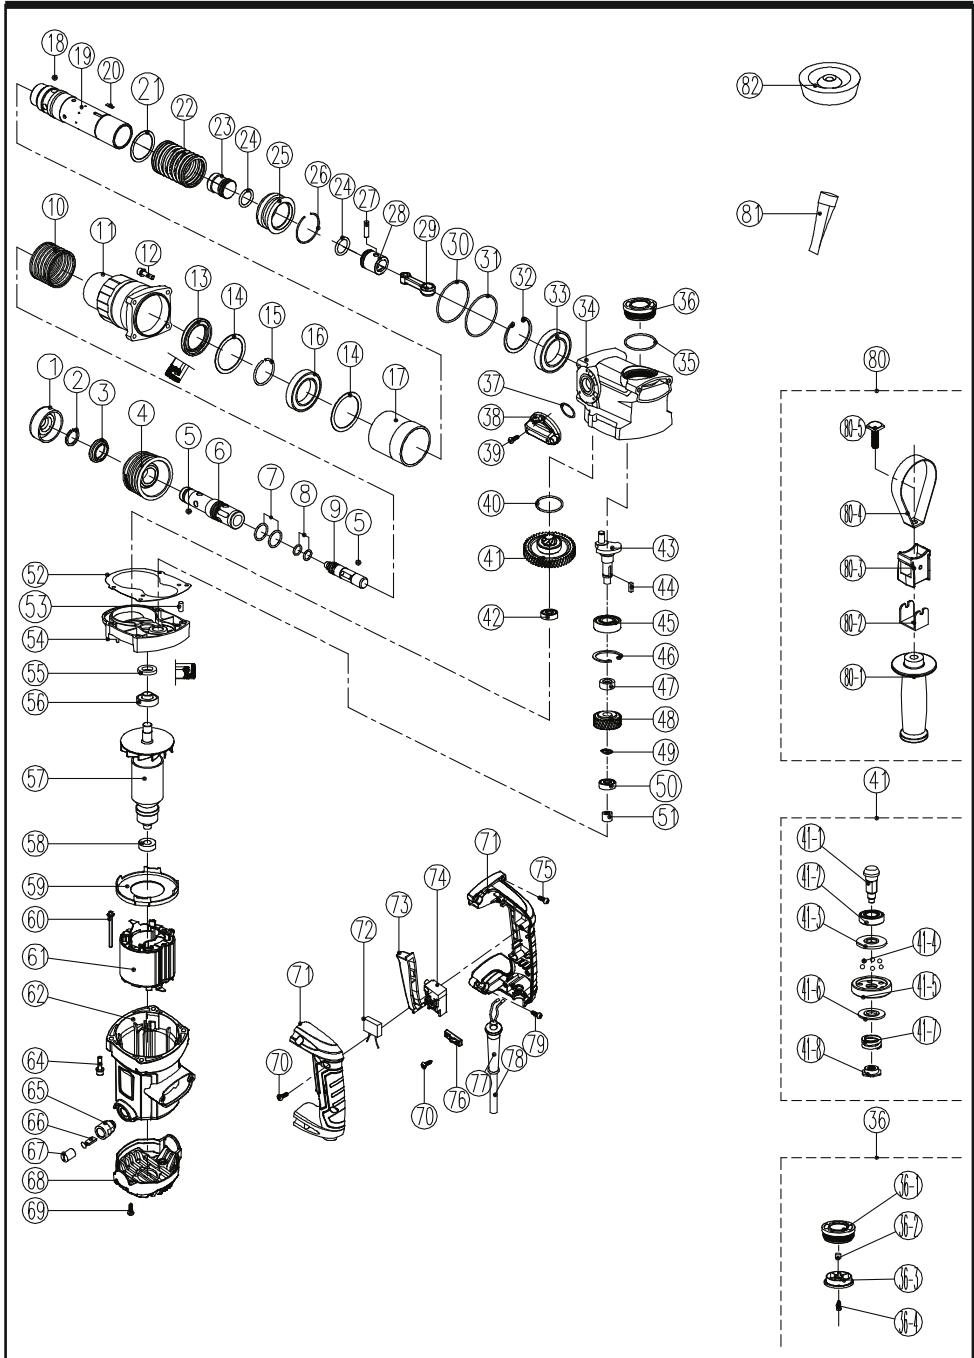

JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD,
адрес: Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, China.
+86-(400-182-5988)
<https://dcktool.ru/>